

SERVICE-INFO



Kiristinyksikön 534 0412 10 asennusohjeet

Ajoneuvo- valmistajat:

Ford

Mallit: Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Moottori: 1.8 TDCi

OE Nrot: 6G9Q-6A228-BC / 1425510
8G9Q-6A228-AA / 1567809

Tuotenro INA: 534 0412 10



Kuva 1: Versio 1



Kuva 2: Versio 2


Esitetyissä autoissa käytetään tehdasasenteisena apulaitekäytön kiristinyksikön kahta eri versiota.

Versiota 1 (**kuva 1**) voidaan käyttää sekä yhdessä kampiakselin värähtelyvaimentimen kanssa.

Versiota 2 (**kuva 2**) voidaan käyttää sekä yhdessä kampiakselin värähtelyvaimentimen kanssa, että autoissa, joissa on kiinteä kampiakselin hihnapyörä.

Schaeffler Automotive Aftermarketin tarjonnassa on siksi vain kiristinyksikön versio 2.

Asennettaessa Schaeffler Automotive Aftermarketin tarjontaan kuuluva kiristinyksikkö 534 0412 10 on vanhan kiristinyksikön irrotetut ruuvit ehdottomasti vaihdettava uusiin (**kuva 3**).

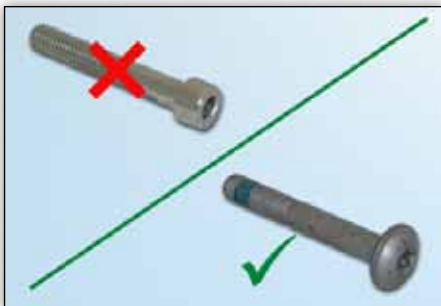

Kuva 3: Ruuvit

Sen lisäksi on moottoreissa, joissa on kampiakselin värähtelyvaimennin, tarkastettava tämän vaimentimen ja sen kumi-metalliliitosten kunto.

Kampiakselin vioittunut värähtelyvaimennin on vaihdettava.

Huom.:

On ehdottomasti käytettävä kiristinyksikön mukana tulevia ruuveja!



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffler-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 09.2011
INA 0081

Technical subject to change
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä.

